
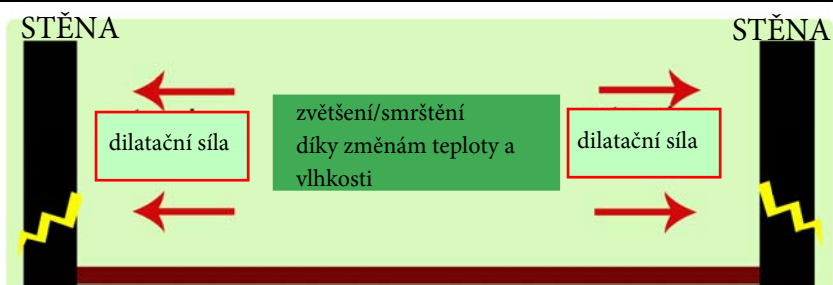
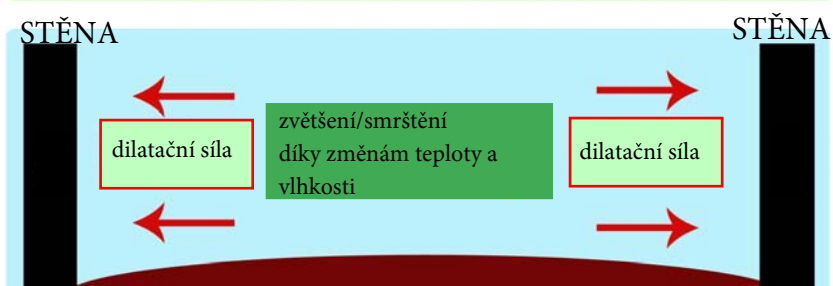
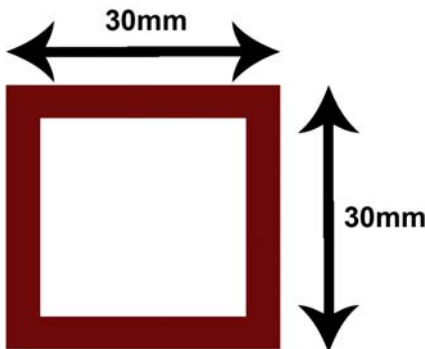


Řešení dilatace, povrchové úpravy a záruky teras DECK CLIC:

Popis závady:	Hlavní příčiny:	Vysvětlení a návrhy řešení
Deformace terasových čtverců díky kroucení dřevěných lamel	Poměrně velká síla dřeva při dilatačním procesu (zvětšení/zmenšení objemu) způsobuje deformaci terasových čtverců v případě nedodržení dilatační spáry. Větší hodnoty změny rozměrů vykazuje dřevina Bangkirai, méně se dilatace projevuje u dřeviny Merbau, Teak a Acacie (viz. popis vlastností dřevin v prospektu teras firmy Au-Mex).	 (a) stejná situace jaká je v exteriéru probíhá u masivních podlah v interiéru. Změna rozměru podlah díky dilataci dřeva může způsobit poškození stěn v případě nedodržení dilatačních spár min. 30 mm.  (b) stejná situace jaká je v exteriéru probíhá u masivních podlah v interiéru. Pokud podlaha nemůže posunout stěnu/pevnou překážku dochází k prohnutí nebo deformaci podlahy v konvexním i konkávním směru. Pro řešení problému dilatace dřeva doporučujeme použití dutého gumového profilu v oblasti každé pevné překážky a obvodu stěn. (rozměr: 30x30 mm), který absorbuje dilatační roztažnost dřeva.  ČTVERCOVÝ PRŮŘEZ DUTÉHO GUMOVÉHO PROFILU  KULATÝ PRŮŘEZ DUTÉHO GUMOVÉHO PROFILU

		Vložte gumový profil mezi terasu DECK CLIC a stěnu, nebo jinou pevnou překážku. Je možné použít více gumových profilů (2 kusy vedle sebe) pokud je plocha větší více než 50 m². 
	Povrchová úprava a údržba: aplikace terasového oleje	Podlaha musí být ošetřena terasovým olejem bezprostředně po montáži, nejpozději do 1 měsíce. Povrchová úprava částečně omezuje deformaci dřeva a tvorbu trhlin. Doporučujeme použít nátěry na bázi oleje OSMO COLOR. Prosíme vyžádejte si technické a záruční podmínky pro venkovní dřevěné exotické terasy vydané firmou Au-Mex. Pravidelná údržba: Znečištění a odolné skvrny lze odstranit buď vodou nebo OSMO Wisch-Fixem. Oživení povrchu: Pro udržení stále dokonalého vzhledu Vašeho dřeva doporučujeme 2x ročně na jaře a na podzim celý povrch důkladně očistit kartáčem a velkým množstvím vody do kterého přidáme přípravek OSMO Wisch Fix a po důkladném uschnutí provést úpravu povrchu terasy jedním z našich OSMO speciálních olejů. Při velmi silném znečištění použijte nejdříve koncentrát OSMO Wish Fixu. Úplného proschnutí povrchu se dosáhne po 10-14 dnech. Při silném zešednutí povrchu je vhodné před úpravou povrchu speciálními oleji na dřevo použít OSMO odšedovač.
	Poznámky: Dřevina Merbau obsahuje vysoký podíl přírodního barviva, které se vyplavuje po určité době ze dřeva např. vlivem deště ve formě hnědé tekutiny, proto je potřeba zamezit kontaktu s omítkami, cihlami a dalšími krytinami, které by mohly být obarveny. Jedná se o dřevinu s nízkým stupněm sesychání a zakřivení. Dřevina Bangkirai Vykazuje střední stupeň sesychání, vysoký podíl kroutivosti. Proto se používají spíše do prostor, kde nejsou vysoké změny klimatických podmínek. Spojovací materiál V případě nutnosti používejte pro montáž výhradně ocelové nerezové šrouby. Zamezte kontaktu dřeva s železnými předměty.	DALŠÍ PODMÍNKY ZÁRUKY: 1. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, násilné či neodborné zacházení, vznik výsušných trhlin a na další vady způsobené neodborným zacházením. 2. Záruka se nevztahuje na menší deformace vlivem točitého růstu dřeva, které žádným způsobem nenaruší funkčnost terasy. 3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené nadměrným suchem či ohněm. 4. Teplotní oblast použití teras DeckClic nesmí přesahovat hodnoty -10°C až 50°C. 5. Terasu DeckClic je možné instalovat na všechny pevné, tvrdé a stabilní povrchy. Pro správnou funkci klikového spoje musí být dodržena rovinnost podkladu v rozmezí +- 2-3mm/bm. 6. Pro odtok vody z terasové plochy musí být dodržen sklon podkladu min. 1-2°. 7. Dilatační spáry musí být vytvořeny kolem každé pevné překážky (min 30 mm). 30 m² = maximální velikost plochy umožňující instalaci terasy vcelku nad 30 m² - musí být vytvořena dilatační spára (30 mm)

Ukázky deformace čtverců DECKCLIC v případě nedodržení dilatací kolem stěn:

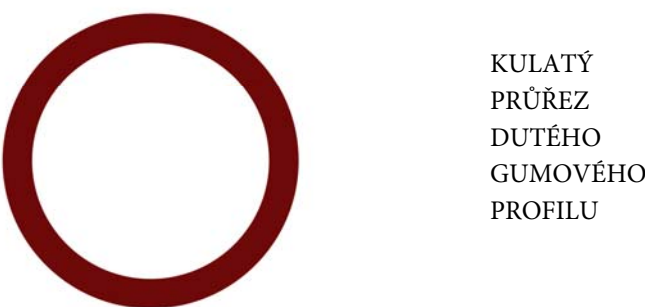